

VERIFICHE SEMESTRALI

(Report marzo 2025)

1. ESAME A VISTA DELL'IMPIANTO (CONTROLLARE SE CI SONO TUBAZIONI, PLAFONIERE E/O ALTRI COMPONENTI DANNEGGIATI E/O PARTI PERICOLOSE)

☒ verifica eseguita

☐ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

*vedere appunti allegati scritti dal collega durante il giro di verifica

Molte annotazioni sono da valutare e capire se accettabili o pericolose

2. VERIFICA FUNZIONAMENTO PLAFONIERE DI EMERGENZA

☐ verifica eseguita

☒ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

*come da accordi non è a nostro carico

3. VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI EVACUAZIONE (A CAMPANELLE O CON DIFFUSORI) E VERIFICA DELL'AUTONOMIA IN ASSENZA DI RETE E CON FUNZIONAMENTO DA GRUPPO DI CONTINUITA'

☒ verifica eseguita

☐ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

*Il gruppo di continuità è a servizio del solo impianto audio

*Il pulsante a fungo attiva il suono delle campane (suono continuo) ma le campane non sono alimentate da gruppo di continuità

*Campanella vicino ufficio 1212 suona male

*Campanella corridoio vicino aula 145 suona male

*Campanella p. terra suono poco e male

*Campanella 4° piano suona male

*Nella zona delle cucine sembra che non ci sono campane

*Nella palestra le campane non suonano ma si sente però un impulso sul qe di un relè

4. CONTROLLO A CAMPIONE DELLA CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE E DELL'IMPIANTO DI TERRA

☒ verifica eseguita

☐ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate: /////

5. PROVA DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

☒ verifica eseguita

☐ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate: /////

6. SERRAGGIO DELLE CONNESSIONI NEI QUADRI ELETTRICI

☒ verifica eseguita

☐ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate: /////

7. VERIFICA FUNZIONAMENTO PULSANTI DI SGANCIO

☐ verifica eseguita

☒ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

*Il sistema di sgancio non è funzionante (anomalia già segnalata a settembre 2024)

Eventuali note aggiuntive: /////

Timbro e Firma

BUSSOLOTTI SRL
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Via L. Albertini, 13 - 60131 ANCONA (AN)
P.IVA e C.F. 02989400425
Tel. 0712868633

ANNOTAZIONI "PUNTO 1"

Cliente: IST. ALDERGHIERO

SENIGALLIA

VERIFICHE SEMESTRALI

1. ESAME A VISTA DELL'IMPIANTO (CONTROLLARE SE CI SONO TUBAZIONI, PLAFONIERE E/O ALTRI COMPONENTI DANNEGGIATI E/O PARTI PERICOLOSE)

☐ verifica eseguita

☐ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

- UFFICIO 031 NA ADRIATICO PESA DITI VIMAR IDEA CONDO FOTO
- UFFICIO 036 RISTORANTE N. CAGNATE CON CAVI AGGREGAZIONE
- UFFICIO 035 MTA CANALIERA 100X100 SENZA COPERCHI E GRIGIE DENTRO LA
CANALIERA
- UFFICIO 034 CUBARE N. CUBARE A TERZA F. NA COPERCHI DA 10 MANCANTE
- AULA 031 CANALIERA VECCHIA A TERZA SCORREDO SENZA COPERCHI E NA ADRIATICO
PESA DITI VIMAR IDEA FONDI SOTTO
- AULA 032 SPANIERA VECCHIA A 2 SCORREDO SENZA COPERCHI
- AULA 033 SCORREDO CASTELLINO 20X4 COPERCHI 20X4 E CAVI VOLANTI A TERZA
- AULA 030 CAVI VOLANTI A TERZA PER RISTORANTE IS. A. MANCANTE N. S. COPERCHI
RISTORANTE MANCANTE CAVI CANALIERA 100X100 SENZA COPERCHI E GRIGIE
- AULA INTERMONTI CAGNATE N. CAGNATE PER RISTORANTE IS. A. MANCANTE COPERCHI E
RISTORANTE CANALIERA VECCHIA A TERZA SCORREDO
- CUCINA DOLCE 2.1 MTA INTERMONTI CANALIERA CON SCORREDO PER TENERE SU I MANCI
N.2 CUCINA PIANA 20X20
- CUCINA 2.1 DANTA LOC. LUBBICANDO TECN. NA INTERMONTI CAGNATE VECCHIA
CON COPERCHI 20X20 NA COPERCHI 15X15 MANCANTE E NA COPERCHI 15X15 MANCANTE
- AULA 032 NA CUCINA PIANA 20X20 MANCANTE
- AULA 033 MANCA NA PIANA A 1. CENTRALE PIANA MANCA
- LOC. TECN. NA SOSTITUIRE NA SCORREDO 20X20
- CUCINA GRANDE N.1 CANTIERO A 45 MATIX SENZA COPERCHI E NA CANTIERO
A 3.2 MATIX SENZA COPERCHI E MANCA COPERCHI 20X15
- CUCINA CUCINA GRANDE NA MAGNETE PESA ANTICENDIO STACCATO (vedere foto)

Verifiche semestrali impianto elettrico

Pagina 1

-2. LAVABO RISTORANTE NA CANTIERO 20X20 SENZA COPERCHI

-RISTORANTE MANCA NA CUCINA PIANA 25X15

-LAB. CANTIERO MANCA NA CANTIERO MATIX

-CUCINA D. SOSTITUIRE PESA CTE CON COPERCHI
CUCINA

- SALA DEL PRESID. NA PRESA BASSO GEMISS ROTA 1 ERRORE STATO VERGHILO PIANO (vedere foto)
- AL CONTENITORE A 2P SIANO SENZA COERCHIO AULA 022
- AULA 023 CAVI VOCANTI A TERRA
- RECEPTION SUE NUOVA CABBIE A TERRA
- BAGNO 018 NA INTERRUITORE DINNIO FERRINA/16 BRUCIATO (vedere foto)
- LAB. CHIMICA NA PRESA BASSO GEMISS BRUCIATA + NA PRESA BASSO DINNIO MACIO ROTA (in più sostituire anche con un coperchio 503)
- PALESTRA TUBAZIONE 16 ROTA E PENZOLANTE CON PISAGGI ROTA IN PIU' PUNTI
- UFFICIO 2 PALESTRA SU UNA PRESA C'E' UNA TRIPA CHE FA TRE ROTA SU TON
- SPOBATIONO INSEGNANTI CANAGLIA 2517 DA RIFISSARE
- ESTERNO VICINO PATE BAR OPEN CAVI VECCHI AMMARRASSATI
- FARE ESTERNO PALESTRA CON CHERNO ROTA E CABBIE A PENZOLANTI (vedere foto)
- Q.E. FAREDA NA INTERRUITORE SIEMENS SSV 4310-7KWH. ROTA C.O.SA SEN "ARECUTIA TETTO LATO PIANO" DIFETTOSO
- ESTERNO MAGAZZINO CUCINA CAVI A PENZOLANTI RAGGIUNGIBILI AD ESTERNO PIANO + CAVI IN DISCOSTO IN BASSO NON PROTETTI (vedere foto)
- SALA DECA INCONTRO CONTENITORE IN TAVOLO/ROCCIA VOLANTE (vedere foto)
- STANZA REGIA SALA INCONTRO CAVI VOLANTI GIUNTI CON NASPO + CABBIE SU CABBIE (vedere foto)
- UFFICIO VICINO ROTA DAO BAR GROVIGLIO DI CAVI
- RECEPTION CABBIE A TERRA A CASCATA + CONTENITORE CON PRESA STACCATO DAL MURO (vedere foto)
- GUARDARUSA RT. RANCANO SEM DI COERCHIO CANAGLIA E-40 + NA CABBIE PIANA 2212 + NA CABBIE PIANO PRESA MACIO ROTA
- STANZA 112 NA PAFONIERA 2X18W SENZA SCHERMO
- INTERRUITORE "FIR2" QUADRO STANZA 112 1° difettoso DINNIO 62813/161 C.O.SA
- CABBIE SUL TETTO ROTA VATE E ROTE
- SCALE ESTERNE U.S. ROTA 1308 CANAGLIA SENZA COERCHIO E MERA STACCATO DALLA PARETE (vedere foto)
- STANZA 125 CAVI E FILI VOLANTI CHE PENZOLANO (muro crollato, veder foto)
- RANCANO 112 COERCHIO VIMAR PIANA + CANAGLIA CALCESTRUZZE NON FISSATA A TERRA + FILI A VITA CHE SONO NELLA CANAGLIA + Q. AULA NA UNITATE SIA DINNIO PIANO
- AULA 128 NA PAFONIERA 1236W VECCHIA SENZA SCHERMO + NA ADATTATO VIMAR 100A ROTA ROTA
- AULA 113 MURANDO 1,5 mt coperchio canaletta vecchia su tre scolapasta
- COERCHIO IP canaletta calcestruzzo non fissata + cavi slante.

- AULA 111 cavi posizione pc in tiro che escono fuori dalla canalina semicoperta
- AULA 112 N1 portafusibile BTicino max caduto dentro + manca int. canalina 25x17
- AULA 113 manca 0.5 int. canalina 25x17 con N1 curva interna + N1 curva esterna
- AULA 114 canalina a terra + cavi volanti a terra
- AULA 116 mancano 50 cm. coperchio canalina zinc.
- corridoio 1° vicino aula 116 canalina calpestabile non fissata
- AULA 117 manca N1 curva BTicino 40x17 + un pezzo di coperchio, contenitore tipo SAME supporta con lo scotch + manca coperchio vimar serie 24 + N1 BSA DM + ANTERIORE BTicino Liv. N.4 caduto dentro
- AULA 119 manca 50 cm. di canalina 40x17 (a doppia scompartimento) + canalina calpestabile non fissata + 50 cm. di canalina 40x17 rotta + 50 cm. di canalina 40x17 senza coperchio + coperchio 40x15 che sostituisce
- AULA 119 manca N1 coperchio BTicino + N1 BSA DM ~~per~~ caduto dentro + manca int. coperchio canalina a curva + N2 curve esterne canalina a curva + N1 chiusa canalina a curva + int. 1 coperchio canalina 40x17
- AULA 123 canalina calpestabile staccata
- AULA 131 manca N1 ~~per~~ contenitore SAME con canalina ~~24~~ + N1 ~~autobloccante~~ ~~giunta~~ ~~placca~~ ~~giunta~~ (vedere foto) + manca chiusura canalina (vedere foto)
- AULA 129 pannello + coperchio VIMAR SERIE 24 sfondato
- AULA 104 mancano int. di coperchio canalina 40x17 vecchia + int. 1 coperchio canalina 25x17 tipo vecchio mancante
- AULA 103 cavi in tiro non fissati e ripresi in fine
- postazioni bidello corridoio 1° e 2° piano N2 canaline calpestabili non fissate + ciabatte su ciabatte
- AULA 101 manca N1 coperchio VIMAR serie 24
- AULA 201 ~~manca~~ int. 1 ~~coperchio~~ canalina 25x17 rotta + manca N1 curva

- Q.E. 2P palazzina SPIE PRESENZA RETE BTICINO FN43R 230V N2 SPIE spenta
- Q.E. 3P palazzina SPIE MUEVOS RETE BTICINO FN43R 230V N2 SPIE spenta
- AULA 301 manca N1 coperchio fondo piccolo + ut 1 canalina 25x17
- AULA 402 c.abbate a terra attaccata in una triple
- AULA 403 c.abbate attaccata in una triple
- Q.E. 4P palazzina SPIE PRESENZA RETE BTICINO FN43R 230V N1 SPIE spenta
- AULA 404 sostituire coperchio BK15 + manca N1 canalina 25x17 con N2 chiusura
- AULA 405 manca ut 1 coperchio canalina 40x17
- AULA 404 proviglio di cavi vicino postazione computer
- UFFICIO 042 c.abbate a terra + proviglio di cavi
- AULA 043 N6 coperchio PANA mancando + N2 contenitori storage + proviglio di cavi
- corridoio segreteria didattica canalina 25x17 rotta
- AULA 044 N1 adattatore presa del VIMAR SERIE 24 caduto dentro
- AULA 045 mancando "2 adattatori VIMAR SERIE 24 + proviglio di cavi vicino le postazioni
- AULA 056 manca canalina calpestabile
- AULA 053 canalina calpestabile non fissata + c.abbate in c.abbate
- AULA 145 manca canalina calpestabile
- AULA 144 manca canalina calpestabile
- AULA 143 manca canalina calpestabile
- AULA 135 N1 adattatore VIMAR SERIE 24 ~~rotto~~ caduto dentro + proviglio di cavi
- AULA 140 c.abbate in c.abbate
- AULA 141 proviglio di cavi e c.abbate in c.abbate
- UFFICIO 135 canalina calpestabile sfaccata + prov. cavi volanti a terra
- UFFICIO 137 c.abbate in c.abbate + adattatore VIMAR SERIE 24 rotto
- UFFICIO 136 c.abbate in c.abbate volanti
- corridoio collegamento con PAZZINNA N1 contenitore senza pannello
- Q.E. P.T. palazzina SPIE PRESENZA RETE BTICINO FN43R 230V N1 SPIE spenta
- Q.E. BIK GEN N1 INTERRUITORE BTICINO F22 N16 16A + ~~rotto~~ (vedi foto)
- ESTERNO CENTRALE TECNICA CAVI ^{IN TERRA} ESCE DAL LOCALI A PUNTO E TUGIOLI ATTACCATI FUORI (vedi foto)
- CENTRALE TECNICA una parte dei pavimenti allargata
- AULA cambia contenitore A 4P.